



# Professional

## GKS 18V-70 L


Robert Bosch Power Tools GmbH  
70538 Stuttgart  
GERMANY

[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

1 609 92A 68H (2026.05) 0 / 19



1 609 92A 68H


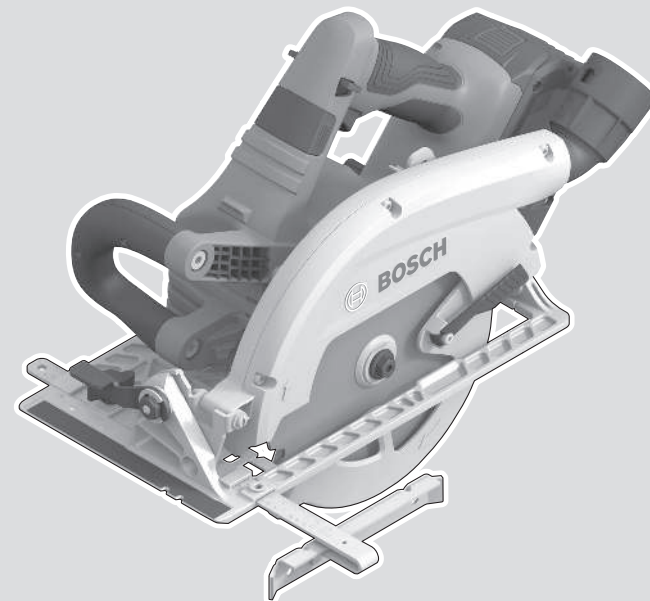






hu Eredeti használati utasítás



|              |       |   |
|--------------|-------|---|
| Magyar ..... | Oldal | 5 |
|--------------|-------|---|



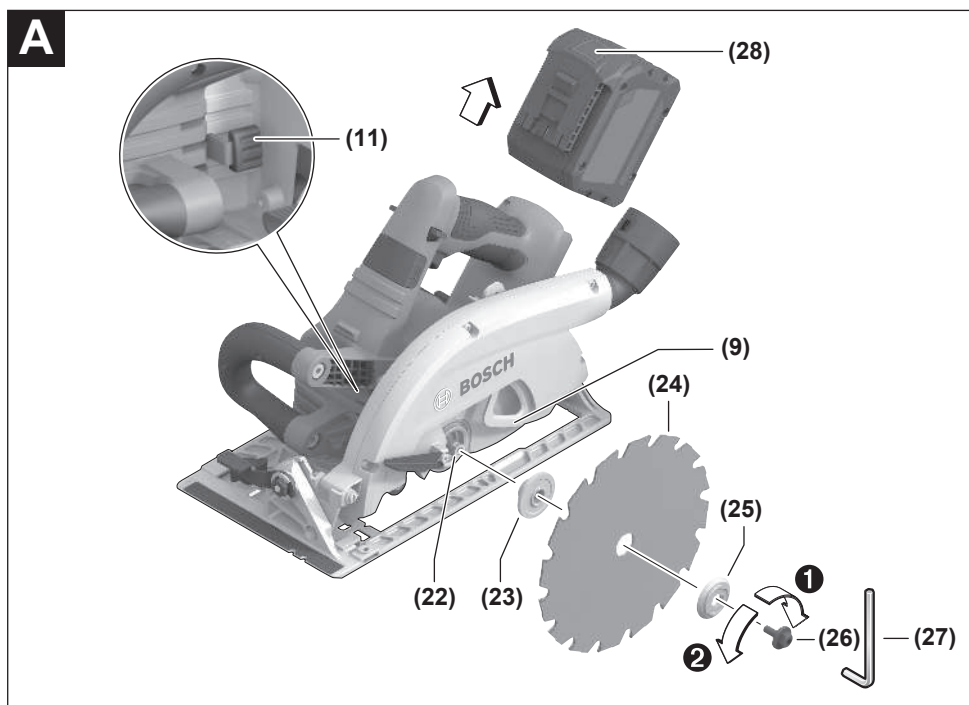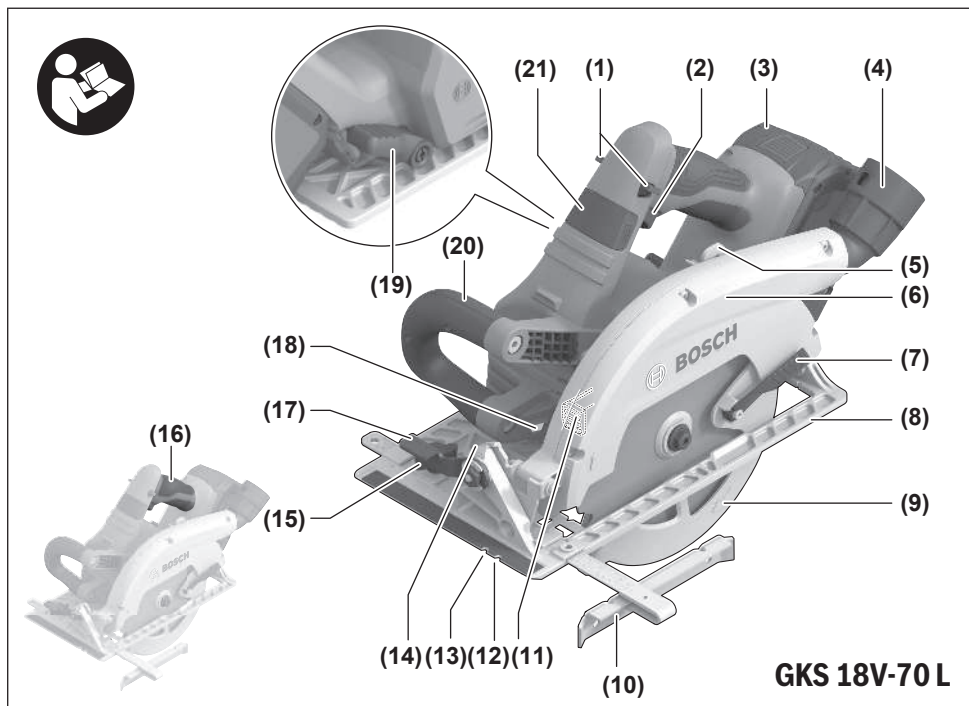

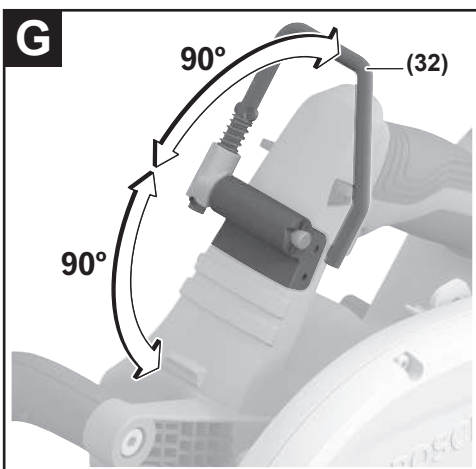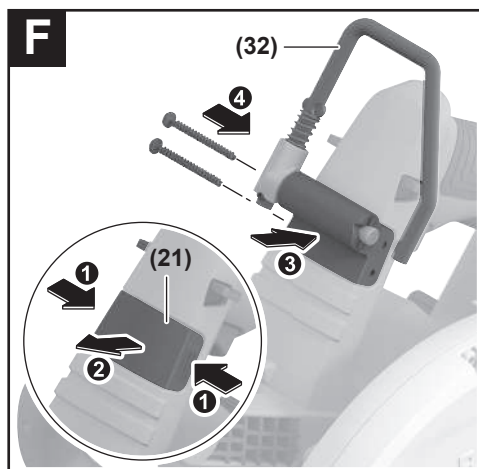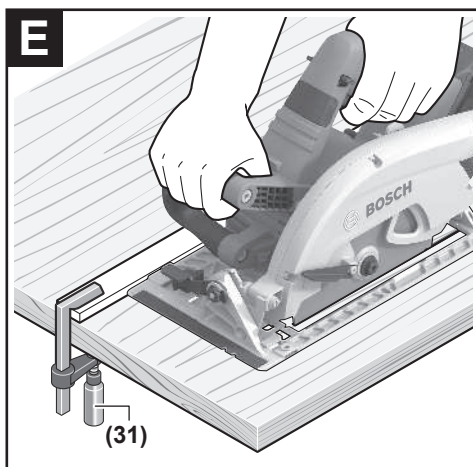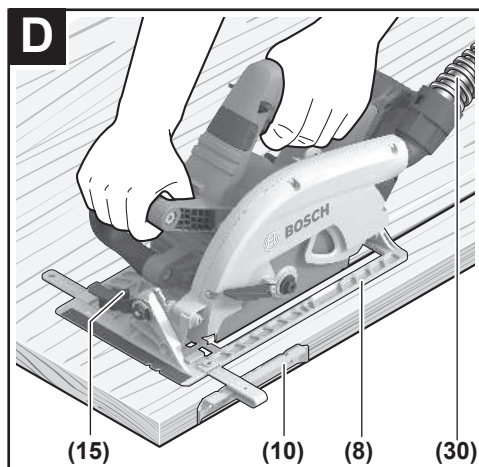

# Magyar

## Biztonsági tájékoztató

### Általános biztonsági előírások az elektromos kéziszerszámok számára

#### **FIGYELMEZ-TETÉS** Olvassa el valamennyi biztonsági tájékoztatót, előírást, illusztrációt és adatot, amelyet az elektromos

kéziszerszámmal együtt megkapott. Az alábbiakban felsorolt előírások betartásának elmulasztása áramütéshez, tűzhöz és/vagy súlyos testi sérülésekhez vezethet.

**Kérjük a későbbi használatra gondosan őrizze meg ezeket az előírásokat.**

Az alább alkalmazott "elektromos kéziszerszám" fogalom a hálózati elektromos kéziszerszámokat (hálózati csatlakozó kábellel) és az akkumulátoros elektromos kéziszerszámokat (hálózati csatlakozó kábel nélkül) foglalja magában.

#### Munkahelyi biztonság

- ▶ **Tartsa tisztán és jól megvilágítva a munkaterületet.** A zsúfolt vagy sötét területeken gyakrabban következnek be balesetek.
- ▶ **Ne dolgozzon a berendezéssel olyan robbanásveszélyes környezetben, ahol éghető folyadékok, gázok vagy por vannak.** Az elektromos kéziszerszámok szikrákat keltenek, amelyek a port vagy a gőzöket meggyújtják.
- ▶ **Tartsa távol a gyerekeket és a nézelődőket, ha az elektromos kéziszerszámot használja.** Ha elvonják a figyelmét, elvesztheti az uralmát a berendezés felett.

#### Elektromos biztonsági előírások

- ▶ **Tartsa távol az elektromos kéziszerszámot az esőtől és a nedvességtől.** Ha víz jut be egy elektromos kéziszerszámba, az megnöveli az áramütés veszélyét.

#### Személyi biztonság

- ▶ **Munka közben mindig figyeljen, ügyeljen arra, amit csinál és megfontoltan dolgozzon az elektromos kéziszerszámmal.** Ne használja a berendezést ha fáradt vagy kábítószert, alkohol vagy gyógyszer hatása alatt áll. Egy pillanatnyi figyelmetlenség a szerszám használata közben komoly sérülésekhez vezethet.
- ▶ **Viseljen védőfelszerelést. Viseljen mindig védőszemüveget.** A védőfelszerelések, mint a porvédő álarc, csúszásbiztos védőcipő, védősapka és fülvédő megfelelő használata csökkenti a személyi sérülések kockázatát.
- ▶ **Kerülje el a készülék akaratlan üzembe helyezését. Győződjön meg arról, hogy az elektromos kéziszerszám ki van kapcsolva, mielőtt beköti az áramforrást és/vagy az akkumulátort, valamint mielőtt felemelné és vinni kezdené az elektromos kéziszerszámot.** Ha az elektromos kéziszerszám felemelése közben az ujját a kapcsolón tartja, vagy ha a készüléket bekapcsolt állapotban csatlakoztatja az áramforráshoz, az baleset vezethet.

- ▶ **Az elektromos kéziszerszám bekapcsolása előtt okvetlenül távolítsa el a beállítószerszámokat vagy csavarculcsokat.** Az elektromos kéziszerszám forgó részeiben felejtett beállítószerszám vagy csavarculcs sérüléseket okozhat.
- ▶ **Ne becslje túl önmagát. Ügyeljen arra, hogy mindig biztosan álljon és az egyensúlyát megtartsa.** Így az elektromos kéziszerszám felett váratlan helyzetekben is jobban tud uralkodni.
- ▶ **Viseljen megfelelő ruházatot. Ne viseljen bő ruhát vagy ékszereket. Tartsa távol a haját és a ruháját a mozgó részekről.** A bő ruhát, az ékszereket és a hosszú haját a szerszám mozgó részei magukkal ránthatják.
- ▶ **Ha az elektromos kéziszerszámmal fel lehet szerelni a por elszívásához és összegyűjtéséhez szükséges berendezéseket, ellenőrizze, hogy azok megfelelő módon hozzá vannak kapcsolva a készülékhez és rendeltetésüknek megfelelően működnek.** A porgyűjtő berendezések használata csökkenti a munka során keletkező por veszélyes hatásait.
- ▶ **Ne hagyja, hogy az elektromos kéziszerszám gyakori használata során szerzett tapasztalatok túlságosan magabiztossá tegyék, és figyelmen kívül hagyja az idevonatkozó biztonsági alapelveket.** Egy gondatlan művelet egy másodperc törtrésze alatt súlyos sérüléseket okozhat.

#### Az elektromos kéziszerszámok gondos kezelése és használata

- ▶ **Ne terhelje túl a berendezést. A munkájához csak az arra szolgáló elektromos kéziszerszámot használja.** A megfelelő elektromos kéziszerszámmal a megadott teljesítménytartományon belül jobban és biztonságosabban lehet dolgozni.
- ▶ **Ne használjon olyan elektromos kéziszerszámot, amelynek a kapcsolója elromlott.** Minden olyan elektromos kéziszerszám, amelyet nem lehet sem be-, sem kikapcsolni, veszélyes és meg kell javíttatni.
- ▶ **Húzza ki a csatlakozót az áramforrásból és/vagy távolítsa el az akkumulátort (ha az leválasztható az elektromos kéziszerszámtól), mielőtt az elektromos kéziszerszámon beállítási munkákat végez, tartozékokat cserél vagy a szerszámot tárolásra teszi.** Ez az elővigyázatossági intézkedés meggátolja a szerszám akaratlan üzembe helyezését.
- ▶ **A használaton kívüli elektromos kéziszerszámokat olyan helyen tárolja, ahol azokhoz gyermekek nem férhetnek hozzá. Ne hagyja, hogy olyan személyek használják az elektromos kéziszerszámot, akik nem ismerik a szerszámot, vagy nem olvasták el ezt az útmutatót.** Az elektromos kéziszerszámok veszélyesek, ha azokat gyakorlatlan személyek használják.
- ▶ **Tartsa megfelelően karban az elektromos kéziszerszámokat és a tartozékokat. Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek kifogástalanul működnek-e, nincsenek-e beszorulva, illetve nincsenek-e eltörve vagy megromlódva olyan alkatrészek, amelyek hatással lehetnek**

az elektromos kéziszerszám működésére. A berendezés megrongálódott részeit a készülék használata előtt javíttassa meg. Sok olyan baleset történik, amelyet az elektromos kéziszerszám nem megfelelő karbantartására lehet visszavezetni.

- ▶ **Tartsa tisztán és éles állapotban a vágószerszámokat.** Az éles vágóélekkel rendelkező, gondosan ápolott vágószer-  
számok ritkábban ékelődnek be és azokat könnyebben lehet vezetni és irányítani.
- ▶ **Az elektromos kéziszerszámokat, tartozékokat, szer-  
számbiteket stb. csak ezen kezelési utasításoknak  
megfelelően használja. Vegye figyelembe a munkakö-  
rülményekeket valamint a kivitelezendő munka sajátos-  
ságait.** Az elektromos kéziszerszám eredeti rendelteté-  
sétől eltérő célokra való alkalmazása veszélyes helyzete-  
ket eredményezhet.
- ▶ **Tartsa szárazon, tisztán valamint olaj- és zsírmentes  
állapotban a fogantyúkat és markoló felületeket.** A  
csúszós fogantyúk és markoló felületek váratlan helyze-  
tekben lehetnének teszik az elektromos kéziszerszám  
biztonságos kezelését és irányítását.

**Az akkumulátoros elektromos kéziszerszámok gondos  
kezelése és használata**

- ▶ **Az akkumulátort csak a gyártó által ajánlott töltőké-  
szülékekkel töltsse fel.** Ha egy bizonyos akkumulátortí-  
pus feltöltésére szolgáló töltőkészülékben egy másik ak-  
kumulátort próbál feltölteni, tűz keletkezhet.
- ▶ **Az elektromos kéziszerszámhoz csak az ahhoz tartozó  
akkumulátort használja.** Más akkumulátorok használata  
személyi sérüléseket és tüzet okozhat.
- ▶ **A használaton kívüli akkumulátort tartsa távol bár-  
mely fémtárgytól, mint például irodai kapcsolótól,  
pénzértéktől, kulcsoktól, szögektől, csavaroktól és  
más kisméretű fémtárgyaktól, amelyek áthidalhatják  
az érintkezőket.** Az akkumulátor érintkezői közötti rövid-  
zárlat égési sérüléseket vagy tüzet okozhat.
- ▶ **Nem megfelelő körülmények esetén az akkumulátor-  
ból folyadék léphet ki. Kerülje az érintkezést a folya-  
dékkal. Ha véletlenül mégis érintkezésbe került a fo-  
lyadékkal, azonnal öblítse le vízzel az érintett felüle-  
tet. Ha a folyadék a szemébe jutott, keresen fel ezen  
kívül egy orvost.** Az akkumulátorból kilépő folyadék irri-  
tációkat vagy égéssé bőrsérüléseket okozhat.
- ▶ **Sohase használjon egy akkumulátort vagy szerszá-  
mot, ha az megrongálódott, vagy ha változtatásokat  
hajtottak végre rajta.** A megrongálódott vagy megvál-  
toztatott akkumulátorok kiszámíthatatlanul viselkedhet-  
nek, izzóvá válhatnak, robbanásig vagy sérülésveszélyig  
vezet.
- ▶ **Ne tegye ki se az akkumulátort se a szerszámot tűz,  
vagy extrém hőmérsékleti hatásoknak.** Ha az akkumu-  
látort tűznek, vagy 130 °C-ot meghaladó hőmérsékletnek  
teszi ki, az robbanásig okozhat.
- ▶ **Tartson be valamennyi töltési előírást és ne töltsse fel  
az akkumulátort, ha annak hőmérséklete az utasítá-  
sokban megadott hőmérséklet-tartományon kívül van.**

Az akkumulátor nem megfelelő módon, vagy a megadott  
hőmérséklet-tartományon kívüli feltöltése megrongálhatja  
az akkumulátort és megnövelheti a tűzveszélyt.

## Szerviz

- ▶ **Az elektromos kéziszerszámot csak szakképzett sze-  
mélyzet kizárólag eredeti pótalkatrészek felhasználá-  
sával javíthatja.** Ez biztosítja, hogy az elektromos kézi-  
szerszám biztonságos maradjon.
- ▶ **Sohase szervizeljen megrongálódott akkumulátort.** Az  
akkumulátort csak a gyártónak, vagy az erre feljogosított  
szolgáltatóknak szabad szervizelniük.

## Biztonsági előírások a körfűrészek számára

### Vágási eljárások

- ▶ **⚠ VESZÉLY: Tartsa távol a kezét a vágási területtől  
és a fűrészlaptól. A másik kezét tegye a pótfogantyúra  
vagy a motorházra.** Ha mindkét kezével tartja a fűrészt,  
akkor a fűrészlap nem vághatja meg a kezét.
- ▶ **Ne nyúljon a munkadarab alá.** A védőbúra nem tudja  
megvédeni Önt a fűrészlap munkadarab alatti részétől.
- ▶ **A vágási mélységet a megmunkálásra kerülő munka-  
darab vastagságának megfelelően kell megválasztani.**  
A munkadarab alatt a fűrészlap teljes fogánál kisebb rész-  
nek szabad csúsznia.
- ▶ **Vágás közben sohasem tartsa a munkadarabot a kezével  
vagy a térdére fektetve. Rögzítse egy stabil alaphoz a  
megmunkálásra kerülő munkadarabot.** Fontos, hogy a  
munkadarabot megfelelően alátámassza, nehogy veszé-  
lyeknek tegye ki magát, vagy a fűrészlap beékelődjön vagy  
elvessze az uralmát a kéziszerszám felett.
- ▶ **Az elektromos kéziszerszámot a szigetelt markolatfel-  
ületeknél fogja, ha olyan műveletet hajt végre, mely-  
nek során a vágószerzőm rejtett vezetékekhez érhet.**  
Egy feszültség alatt álló vezeték megérintése következté-  
ben az elektromos kéziszerszám hozzáférhető részei is fe-  
szültség alá kerülnek és a kezelőt áramütés érheti.
- ▶ **Hasításhoz használjon mindig egy párhuzamvezetőt  
vagy sarokütközőt.** Ez megnöveli a vágási pontosságot  
és csökkenti annak a valószínűségét, hogy a fűrészlap be-  
ékelődjön.
- ▶ **Mindig csak helyes méretű és megfelelő rögzítő nyí-  
lással (például rombuszalakú vagy kör keresztmetsze-  
tű) ellátott fűrészlapokat használjon.** Azok a fűrészla-  
pok, amelyek nem illenek a rögzítő alkatrészeikhez, nem  
futnak körben, melynek következtében a kezelő elveszí-  
theti a készülék feletti uralmát.
- ▶ **Sohase használjon megrongálódott vagy helytelen fű-  
részlap alátéteket vagy csavart.** A fűrészlap alátétek és  
a csavar külön az Ön fűrészéhez van kialakítva, hogy opti-  
mális teljesítményt és biztonságos üzemelést eredmé-  
nyezzen.

### A visszarúgás okai és az ezzel kapcsolatos figyelmeztető tájékoztatók

- a visszarúgás alatt a beszorult, beékelődött vagy nem meg-  
felelően beállított fűrészlap hirtelen reakcióját értjük, amely

ahhoz vezet, hogy az irányíthatatlanná vált fűrészt kiemelkedik a munkadarabból és a kezelő felé pattan;

- amikor a fűrészlapon beékelődik vagy azt az összezáródó vágás beszorítja, a fűrészlapon hirtelen lelassul és a motor reakciója az egységet nagy sebességgel a kezelő felé mozgatja;

- Ha a fűrészlapon a vágásban megdőböl vagy elhajlik, a fűrészlapon hátsó szélénél található fog belevághat a fa felső felületébe és a fűrészlapon ennek következtében kiemelkedhet a vágásból és hátrafelé, a kezelő felé pattanhat.

Egy visszarúgás a fűrészt hibás vagy helytelen használatának következménye, amelyet az alábbiakban leírásra kerülő megfelelő biztonsági intézkedésekkel meg lehet gátolni.

► **A fűrészt mindig mind a két kezével erőteljesen fogja és hozza a kezét olyan helyzetbe, hogy ellen tudjon állni a visszarúgási erőnek. A teste a fűrészlapon egyik vagy másik oldalán legyen, de sohasem egy síkban a fűrészlappal.** A fűrészt visszarúgása ahhoz vezethet, hogy a fűrészt hirtelen hátrafelé ugorjon, de a visszarúgási erőre a kezelő megfelelő biztonsági intézkedésekkel megfelelően tud reagálni.

► **Ha a fűrészt beékelődik, vagy ha Ön bármely okból megszakítja a fűrészelést, engedje el a kapcsolót és tartsa a fűrészt mozdulatlanul, amíg a fűrészlapon teljesen leáll. Sohasem próbálja meg kivenni a fűrészt a vágásból, vagy hátrafelé húzni, amíg a fűrészlapon mozgásban van. Ellenkező esetben visszarúgás léphet fel.** Alapítsa meg és szüntesse meg a fűrészlapon beékelődésének vagy leblokkolásának okát.

► **Amikor újraindítja a munkadarabban a fűrészt, központosza a vágásban a fűrészlapon, úgy, hogy a fűrészt fogai ne érjenek hozzá az anyaghoz.** Ha a fűrészlapon beékelődött, akkor az a fűrészt újraindításakor kiemelkedhet a munkadarabból, vagy egy visszarúgást okozhat.

► **A hosszú lemezeket támassza alá, hogy minimumra csökkentse a fűrészlapon beékelődésének és a visszarúgásnak a kockázatát.** A nagyobb lemez a saját súlyuk alatt meghajolhatnak. A lemezt mind a vágási vonal közelében, mind a szélénél a fűrészlapon mindkét oldalán alá kell támasztani.

► **Ne használjon tompa, vagy megrongálódott fűrészlaponkat.** Az élethen vagy helytelenül beállított fűrészlapon túl keskeny vágási vonalat hoznak létre, amely túl nagy súrlódáshoz, a fűrészlapon beszoruláshoz és visszarúgáshoz vezet.

► **A fűrészlapon mélységét és a vágási szöget beállító rögzítőkarokat a vágás előtt szorosan rögzíteni kell.** Ha a fűrészlapon beállítása vágás közben elmozdul, ez beékelődéshez és visszarúgáshoz vezethet.

► **Meglévő falakban vagy más, kívülről be nem látható területeken végzett vágásoknál különös óvatossággal járjon el.** Az áthatoló fűrészlapon olyan tárgyakba vághat bele, amelyek visszarúgást okoznak.

## Az alsó védőbúra működése

► **Minden használat előtt ellenőrizze, hogy az alsó védőbúra helyesen zár-e. Ne használja a fűrészt, ha az alsó védőbúra nem mozog szabadon és nem záródik le**

**azonnal. Sohasse rögzítse nyitott helyzetben (kapccsal, kötéllel, stb.) az alsó védőbúrát.** Ha a fűrészt véletlenül leesik, az alsó védőbúra megdőbölhet. Hajtsa fel a visszahúzó karral az alsó védőbúrát és győződjön meg arról, hogy az szabadon mozog és semmilyen vágási mélység és vágási szög esetén sem ér hozzá sem a fűrészlaphoz, sem más alkatrészekhez.

► **Ellenőrizze az alsó védőbúra rugójának működését.**

**Ha a védőbúra és a rugó nem működik helyesen, azokat a további használat előtt meg kell javítani.** Előfordulhat, hogy az alsó védőbúra megrongálódott alkatrészek, gumilerakódások vagy szennyeződések miatt csak lassan működik.

► **Az alsó védőbúrát csak bizonyos különleges vágásokhoz, mint a "bemerülő vágások" és az "illesztő vágások", kézzel lehet visszahúzni. Először hajtja fel a visszahúzó karral az alsó védőbúrát és mihelyt a fűrészlapon belép a munkadarabba, engedje el azt.** Az alsó védőbúrának bármely más fűrészelési munkához automatikusan kell működnie.

► **Mindig ügyeljen arra, hogy az alsó védőbúra betakarja a fűrészlapon, mielőtt letenné a fűrészt a munkadarabra vagy a padlóra.** egy letakaratlan, még kifutás alatt álló fűrészlapon a fűrészt hátrafelé mozgatja, és az mindenbe bele vág, ami az útjába kerül. Legyen tudatában annak az időnek, amelyre a fűrészlapon van szüksége ahhoz, hogy a kapcsoló elengedése után leálljon.

## Kiegészítő biztonsági előírások

► **Ne nyúljon bele a kezével a forgácskivetőbe.** Ellenkező esetben a forgó alkatrészekről sérüléseket szenvedhet.

► **Ne dolgozzon a fűrésszel a feje felett.** Így nem tud megfelelően uralkodni az elektromos kéziszerszámon felett.

► **A rejtett vezetékek felkutatásához használjon arra alkalmas fémkereső készüléket, vagy kérje ki a helyi energiaellátó vállalat tanácsát.** Ha egy elektromos vezetéket a berendezéssel megérint, az tűzhez és áramütéshez vezethet. Egy gázvezeték megrongálása robbanást eredményezhet. Ha egy vízvezetéket szakít meg, anyagi károk keletkeznek.

► **Munka közben mindkét kezével tartsa szorosan fogva az elektromos kéziszerszámat és gondoskodjon arról, hogy biztos alapon álljon.** Az elektromos kéziszerszámat két kézzel biztosabban lehet vezetni.

► **Ne üzemeltesse az elektromos kéziszerszámat stacioner üzemben.** A készülék egy fűrésztartóval való üzemeltetéshez nincs méretezve.

► **A nem merőleges besüllyesztéses vágásoknál biztosítsa be a fűrészt vezetőlapját az oldalirányú elmozdulás ellen.** Egy oldalirányú elmozdulás a fűrészlapon beékelődéséhez és így egy visszarúgáshoz vezethet.

► **A megmunkálásra kerülő munkadarabot megfelelően rögzítse.** Egy befogó szerkezettel vagy satuval rögzített munkadarab biztonságosabban van rögzítve, mintha csak a kezével tartaná.

► **Várja meg, amíg az elektromos kéziszerszám teljesen leáll, mielőtt letenné.** A betétszerszám beékelődhet, és

a kezelő elvesztheti az uralmát az elektromos kéziszer-  
szám felett.

- **Ne használjon HSS-acél fűrészlapokat.** Az ilyen fűrészlapok könnyen eltörhetnek.
- **Ne fűrészeljen vasfémeket.** Az izzó forgácsok meggyújt-  
hatják a porszívót.
- **Viseljen porvédő álarcot.**
- **Az akkumulátorok megrongálódása vagy szakszerűt-  
len kezelése esetén abból gőzök léphetnek ki. Az ak-  
kumulátor kigyulladhat vagy felrobbanhat.** Azonnal jut-  
tasson friss levegőt a helyiségbe, és ha panaszai vannak,  
keressen fel egy orvost. A gőzök ingerelhetik a légutakat.
- **Ne módosítsa és nyissa fel az akkumulátort.** Ekkor  
fennáll a rövidzárlat veszélye.
- **Az akkumulátort hegyes tárgyak, például tűk vagy  
csavarhúzó, vagy külső erőbehatások megrongálhat-  
ják.** Belső rövidzárlat léphet fel és az akkumulátor kigyul-  
ladhat, füstöt bocsáthat ki, felrobbanhat, vagy túlhevül-  
het.
- **Az akkumulátort csak a gyártó termékeiben használja.**  
Az akkumulátort csak így lehet megvédeni a veszélyes túl-  
terheléstől.



**Óvja meg az elektromos kéziszerszámtól a  
forróságtól, például a tartós napsugárzástól,  
a tűztől, a szennyezésektől, a víztől és a ned-  
vességtől.** Robbanásveszély és rövidzárlat ve-  
szélye áll fenn.

## A termék és a teljesítmény leírása



**Olvassa el az összes biztonsági figyelmezte-  
st és előírást.** A biztonsági előírások és utasítá-  
sok betartásának elmulasztása áramütés-  
hez, tűzhöz és/vagy súlyos sérülésekhez vezet-  
het.

Kérjük, vegye figyelembe a Használati Utasítás első részében  
található ábrákat.

### Rendeltetésszerű használat

Az elektromos kéziszerszám rögzített, fából készült munka-  
darabokban hosszanti és keresztirányú egyenes vágások és  
sarkalószögben végzett vágások végrehajtására szolgál.

### Műszaki adatok

| Kézi körfűrész                        |                    | GKS 18V-70 L         | GKS 18V-70 L         | GKS 18V-70 L         |
|---------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Rendelési szám                        |                    | <b>3 601 FB9 00.</b> | <b>3 601 FB9 04.</b> | <b>3 601 FB9 0B.</b> |
| Névleges feszültség                   | V=                 | 18                   | 18                   | 18                   |
| Üresjárat fordulatszáma <sup>a)</sup> | perc <sup>-1</sup> | 5000                 | 5000                 | 5000                 |
| Max. vágási mélység                   |                    |                      |                      |                      |
| – 0°-os gérszög esetén                | mm                 | 70                   | 70                   | 70                   |
| – 45°-os gérszög esetén               | mm                 | 49,5                 | 49,5                 | 49,5                 |
| – 50°-os gérszög esetén               | mm                 | 44,4                 | 44,4                 | 44,4                 |

### Az ábrázolásra kerülő komponensek

Az ábrázolt alkatrészek sorszámozása megfelel az elektro-  
mos kéziszerszám ábrájának, az ábrákat tartalmazó oldalon.

- (1) A be-/kikapcsoló bekapcsolás reteszelője
- (2) Be-/kikapcsoló
- (3) Akkumulátor<sup>a)</sup>
- (4) Forgáscsüvető
- (5) Vágási mélységi skála
- (6) Védőbúra
- (7) Lengő védőburkolat beállító kar
- (8) Alaplap
- (9) Lengő védőburkolat
- (10) Párhuzamvezető
- (11) Orsó reteszelő gomb
- (12) Vágási szög jele 0°
- (13) Vágási szög jele 45°
- (14) Sarkalószög skála
- (15) Szárnyascsavar a párhuzamos ütközőhöz
- (16) Fogantyú (szigetelt fogantyú-felület)
- (17) Állítókar a sarkalószög előzetes kiválasztásához
- (18) Munkahely megvilágító lámpa
- (19) Kar a vágási mélység előválasztásához
- (20) Pótfogantyú
- (21) Akasztóhorog burkolat
- (22) Fűrész tengely
- (23) Felfogó karima
- (24) Körfűrészlap<sup>a)</sup>
- (25) Szorítókarima
- (26) Befogócsavar alátét
- (27) Belső hatlapú csavarkulcs
- (28) Akkumulátor reteszelszéloldó gomb<sup>a)</sup>
- (29) Por-/forgácsdoboz<sup>a)</sup>
- (30) Elszívó tömlő<sup>a)</sup>
- (31) 1 pár csavaros szorító<sup>a)</sup>
- (32) Akasztóhorog<sup>a)</sup>

a) Ez a tartozék nem tartozik a standard szállítmányhoz.

| Kézi körfűrész                                                                  |    | GKS 18V-70 L                                                                                  | GKS 18V-70 L                                                                                  | GKS 18V-70 L                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tengelyreteszelés                                                               |    | ●                                                                                             | ●                                                                                             | ●                                                                                             |
| Az alaplap méretei                                                              | mm | 179,5 x 314,2                                                                                 | 179,5 x 314,2                                                                                 | 179,5 x 314,2                                                                                 |
| Max. fűrészlapátmérő                                                            | mm | 190                                                                                           | 190                                                                                           | 190                                                                                           |
| Min. fűrészlapátmérő                                                            | mm | 184                                                                                           | 184                                                                                           | 184                                                                                           |
| Max. fűrészlap-magvastagság                                                     | mm | 2,0                                                                                           | 2,0                                                                                           | 2,0                                                                                           |
| Min. fűrészlap-magvastagság                                                     | mm | 1,0                                                                                           | 1,0                                                                                           | 1,0                                                                                           |
| Befogófurat                                                                     | mm | 30                                                                                            | 20                                                                                            | 19                                                                                            |
| Súly <sup>B)</sup>                                                              | kg | 4,0                                                                                           | 4,0                                                                                           | 4,0                                                                                           |
| Javasolt környezeti hőmérséklet a töltés során                                  | °C | 0...+35                                                                                       | 0...+35                                                                                       | 0...+35                                                                                       |
| Megengedett környezeti hőmérséklet az üzemelés <sup>C)</sup> és a tárolás során | °C | -20...+50                                                                                     | -20...+50                                                                                     | -20...+50                                                                                     |
| Kompatibilis akkumulátorok                                                      |    | GBA18V...<br>GBA 18V...<br>ProCORE18V...<br>EXPERT18V...<br>EXBA18V...<br>CORE18V...          | GBA18V...<br>GBA 18V...<br>ProCORE18V...<br>EXPERT18V...<br>EXBA18V...<br>CORE18V...          | GBA18V...<br>GBA 18V...<br>ProCORE18V...<br>EXPERT18V...<br>EXBA18V...<br>CORE18V...          |
| Javasolt akkumulátorok a teljes teljesítményhez                                 |    | ProCORE18V...<br>≥ 5,5 Ah                                                                     | ProCORE18V...<br>≥ 5,5 Ah                                                                     | ProCORE18V...<br>≥ 5,5 Ah                                                                     |
| Javasolt töltőkészülékek                                                        |    | GAL18...<br>GAL 18...<br>GAL 36...<br>GAL12V/18...<br>GAL 12V/18...<br>GAX 18...<br>EXAL18... | GAL18...<br>GAL 18...<br>GAL 36...<br>GAL12V/18...<br>GAL 12V/18...<br>GAX 18...<br>EXAL18... | GAL18...<br>GAL 18...<br>GAL 36...<br>GAL12V/18...<br>GAL 12V/18...<br>GAX 18...<br>EXAL18... |

A) 20–25 °C hőmérsékleten a **ProCORE18V 8.0Ah** akkumulátorral mérve

B) Akkumulátor nélkül (az akkumulátor súlya a [www.bosch-professional.com](http://www.bosch-professional.com) oldalon található.)

C) < 0 °C hőmérsékletek mellett korlátozott teljesítmény

Az értékek termékenként változhatnak és függnek az alkalmazási, valamint környezeti feltételektől is. További információk a [www.bosch-professional.com/wac](http://www.bosch-professional.com/wac) címen találhatók.

## Zaj és vibráció értékek

A zajkibocsátási értékek a **EN 62841-2-5** szabványnak megfelelően kerültek meghatározásra.

Az elektromos kéziszerszám A-értékelésű zajszintjének tipikus értékei: hangnyomásszint **98 dB(A)**; hangteljesítményszint **106 dB(A)**. A szórás, **K = 3 dB**.

### Viseljen fülvédőt!

Az  $a_{h_i}$  (folyamatos rezgések),  $p_f$  (ismétlődő lökésszerű rezgések) rezgési értékek és a **K** szórás a **EN 62841-2-5** szabvány szerint került meghatározásra:

Fa fűrészelése:  $a_{h,w} = 1,5 \text{ m/s}^2$  (**K = 1,5 m/s<sup>2</sup>**),

$p_{f,w} = 58 \text{ m/s}^2$  (**K = 15 m/s<sup>2</sup>**)

Az ezen utasításokban megadott rezgésszint és zajkibocsátási érték egy szabványban rögzített mérési módszerrel került meghatározásra és az elektromos kéziszerszámok egymással való összehasonlítására alkalmazható. Ez az érték a rezgés- és zajkibocsátás ideiglenes becslésére is alkalmas.

A megadott rezgésszint és zajkibocsátási érték az elektromos kéziszerszám fő alkalmazásaira vonatkozik. Ha az elektromos kéziszerszámot más alkalmazásokra, eltérő betétszerszámokkal vagy nem kielégítő karbantartás mellett használ-

ják, a rezgésszint és a zajkibocsátási érték a fenti értékektől eltérhet. Ez az egész munkaidőre vonatkozó rezgés- és zajkibocsátást lényegesen megnövelheti.

A rezgés- és zajkibocsátás pontos megbecsüléséhez figyelembe kell venni azokat az időszakokat is, amikor a készülék kikapcsolt állapotban van, vagy amikor be van ugyan kapcsolva, de nem kerül ténylegesen használatra. Ez az egész munkaidőre vonatkozó rezgés- és zajkibocsátást lényegesen csökkentheti.

Hozzon kiegészítő biztonsági intézkedéseket a kezelőnek a rezgések hatása elleni védelmére, például: Az elektromos kéziszerszám és a betétszerszámok karbantartása, a kezek melegen tartása, a munkamenetek megszervezése.

## Akkumulátor

A **Bosch** vállalat az akkumulátoros elektromos kéziszerszámokat akkumulátorok nélkül is árusítja. Azt, hogy az Ön elektromos kéziszerszámának szállítási terjedelme egy akkumulátort is magában foglal-e, a csomagolásról lehet leolvasni.

## Az akkumulátor feltöltése

► **Csak a Műszaki Adatoknál megadott töltőkészülékeket használja.** Csak ezek a töltőkészülékek felelnek meg pontosan az Ön elektromos kéziszerszámban alkalmazásra kerülő Li-ion-akkumulátornak.

**Figyelem:** A lítium-ion-akkumulátorok a nemzetközi szállítási előírásoknak megfelelően csak részben feltöltve kerülnek kiszállításra. Az akkumulátor teljes teljesítményének biztosítására az első alkalmazás előtt tölts fel teljesen az akkumulátort.

## Az akkumulátor beszerelése

Tolja be a feltöltött akkumulátort az akkumulátor fogadó egyébe, amíg az érezhetően bepattan.

## Az akkumulátor kivétele

Az akkumulátor eltávolításához nyomja meg az akkumulátor reteszelésfeloldó gombot és húzza ki az akkumulátort. **Ne erőltesse a kihúzást.**

Az akkumulátor 2 reteszelővállal van ellátva, amelyek meggátolják, hogy az akkumulátor az akkumulátor reteszelésfeloldó gomb akaratlan megnyomásakor kiessen. Amíg az akkumulátor be van helyezve az elektromos kéziszerszámba, azt egy rugó a helyén tartja.

## Akkumulátor töltöttségi szint kijelző

Megjegyzés: Nem minden akkumulátortípus rendelkezik töltésiállapot-kijelzővel.

Az akkumulátor töltési szint kijelző display zöld LED-jei az akkumulátor töltési szintjét mutatják. A töltöttségi szintet biztonsági okokból csak használaton kívüli elektromos kéziszer esetén lehet lekérdezni.

Nyomja meg a vagy a feltöltési szint kijelző gombot, hogy kijeljeze a töltési szintet. Erre kivett akkumulátor esetén is van lehetőség.

Ha az akkumulátor feltöltési szint kijelző gomb megnyomása után egy LED sem világít, az akkumulátor meghibásodott és ki kell cserélni.

**Akkumulátortípus: GBA 18V... | GBA18V...**



| LED                    | Kapacitás |
|------------------------|-----------|
| Tartós fény, 3 × zöld  | 60–100 %  |
| Tartós fény, 2 × zöld  | 30–60 %   |
| Tartós fény, 1 × zöld  | 5–30 %    |
| Villogó fény, 1 × zöld | 0–5 %     |

**Akkumulátortípus: ProCORE18V... | EXPERT18V... | EXBA18V... | CORE18V...**



| LED                    | Kapacitás |
|------------------------|-----------|
| Tartós fény, 5 × zöld  | 80–100 %  |
| Tartós fény, 4 × zöld  | 60–80 %   |
| Tartós fény, 3 × zöld  | 40–60 %   |
| Tartós fény, 2 × zöld  | 20–40 %   |
| Tartós fény, 1 × zöld  | 5–20 %    |
| Villogó fény, 1 × zöld | 0–5 %     |

## Az akkumulátormeghibásodási kockázat észlelése

**EXPERT18V... | EXBA18V...**

Az akkumulátortöltöttségi kijelzők LED-jei az akkumulátor töltöttségi állapotán kívül az akkumulátor meghibásodásának kockázatát is képesek jelezni.

A funkció aktiválásához tartsa nyomva 3 másodpercig a töltöttségiállapot-kijelző gombját . Az akkumulátor vizsgálatát az akkumulátortöltöttségi kijelző futófénye jelzi. Az eredményt az akkumulátortöltöttségi kijelző mutatja.



**1 LED:** Az akkumulátor meghibásodásának kockázata magas. A teljesítmény és az üzemidő már csökkenhet. Javasoljuk az akkumulátor cseréjét.



**5 LED:** Az akkumulátor jó állapotban van, alacsony meghibásodási kockázattal.

**Kérjük, vegye figyelembe:** Az akkumulátorok meghibásodásának kockázateértékelése két lépcsőben működik, és egyszerűsített állapotfelmérést kínál. Az akkumulátort vagy jó állapotúnak vagy fokozott meghibásodási kockázatúnak értékeli. Nem kerül megjelenítésre az akkumulátor állapotának százalékos értéke.

## Tájékoztató az akkumulátor optimális kezeléséhez

Óvja meg az akkumulátort a nedvességtől és a víztől.

Az akkumulátort csak a –20 °C ... 50 °C hőmérséklet tartományban szabad tárolni. Ne hagyja például az akkumulátort nyáron egy gépjárműben.

Időnként tisztítsa meg az akkumulátor szellőzőrését egy puha, tiszta és száraz ecsettel.

Ha az akkumulátor feltöltése után a készülék már csak lényegesen rövidebb ideig üzemeltethető, akkor az akkumulátor elhasználódott és ki kell cserélni.

Vegye figyelembe a hulladékba való eltávolítással kapcsolatos előírásokat.

## Összeszerelés

► **Csak olyan fűrészlapokat használjon, amelyek megengedett sebessége magasabb az elektromos kéziszerszám üresjárat sebességénél.**

## A fűrészlap behelyezése / kicserélése

- ▶ **Minden elektromos kéziszerszámon végzett munka előtt (pl. karbantartás, szerszámcseré stb.) vegye ki az akkumulátort az elektromos kéziszerszámból.** Ellenkező esetben a be-/kikapcsoló véletlen megérintésekor bekapcsolódó készülék sérüléseket okozhat.
- ▶ **A fűrészlap felszereléséhez viseljen védőkesztyűt.** A fűrészlap megérintése sérülésveszéllyel jár.
- ▶ **Csak olyan fűrészlapokat használjon, amelyek megfelelnek az ezen Kezelési Utasításban és az elektromos kéziszerszámon megadott adatoknak és amelyeket az EN 847-1 szabványnak megfelelően ellenőriztek és megfelelőnek találtak.**
- ▶ **A betétszám megengedett fordulatszámának legalább akkorának kell lennie, mint az elektromos kéziszerszámon megadott legnagyobb fordulatszám.** A megengedettnél gyorsabban forgó tartozékok széttörhetnek és kirepülhetnek.
- ▶ **Semmiképpen se használjon betétszámként csiszoló tárcsákat.**

### A fűrészlap kijelölése

A javasolt fűrészlapok áttekintése ezen útmutató végén található.

### A fűrészlap leszerelése (lásd a A ábrát)

Az elektromos kéziszerszámot a szerszámcseréhez a legcélsezerűbb a motorház frontoldalára fektetni.

- Nyomja meg és tartsa megnyomva a **(11)** orsó-reteszelő gombot.
- ▶ **A (11) tengely reteszelőgombot csak teljesen nyugalmi állapotban lévő fűrészsoró esetén szabad megnyomni.** Ellenkező esetben az elektromos kéziszerszám megrongálódhat.
- Csavarja ki a **(27)** belső hatlapos kulccsal az **(2)** forgási irányban a **(26)** szorítócsavart.
- Forgassa vissza a **(9)** lengő védőburkolatot és tartsa ebben a helyzetben fogva.
- Vegye le a **(25)** befogó karimát és a **(24)** fűrészlapot a **(22)** fűrészsoróról.

### A fűrészlap felszerelése (lásd a A ábrát)

Az elektromos kéziszerszámot a szerszámcseréhez a legcélsezerűbb a motorház frontoldalára fektetni.

- Tisztítsa meg a **(24)** fűrészlapot és valamennyi felszerelésre kerülő befogó alkatrészt.
- Forgassa vissza a **(9)** lengő védőburkolatot és tartsa ebben a helyzetben fogva.
- Tegye fel a **(24)** fűrészlapot a **(23)** befogó karimára. A fogak vágási irányának (a fűrészlapon található nyíl irányának) meg kell egyeznie a **(9)** lengő védőburán a forgási irányt jelző nyíl irányával.
- Tegye fel a **(25)** befogó karimát és csavarja be a **(26)** szorító csavart a **(2)** forgási irányban. Ügyeljen a **(23)** befogó karima és a **(25)** szorító karima beépítési helyzetére.
- Nyomja meg és tartsa megnyomva a **(11)** orsó-reteszelő gombot.

- Húzza meg szorosra a **(27)** belső hatlapos csavarkulccsal a **(26)** szorítócsavart a **(2)** forgási irányban. A meghúzási nyomatek előírt értéke 6–9 Nm, ez a kézi erővel végrehajtott meghúzásnak plusz ¼ fordulatnak felel meg.

## Por- és forgácselszívás

Kerülje a porcsökkentő intézkedések nélküli munkavégzést. A megfelelő elszívóberendezés vagy porgyűjtő doboz/porzsák csökkenti az egészséget veszélyeztető porterhelést. Gondoskodjon a munkahely jó szellőztetéséről. Mindig használjon megfelelő légzésvédelmet. Az optimális porelszívás biztosítása érdekében porgyűjtő doboz használatára esetén időben ürítse ki azt, és rendszeresen tisztítsa a szűrőbetétet. Porszívó használatkor tartsa be a következő követelményeket. A feldolgozásra kerülő anyagokkal kapcsolatban tartsa be az adott országban érvényes előírásokat.

- ▶ **Gondoskodjon arról, hogy a munkahelyén ne gyűlhesen össze por.** A porok könnyen meggyulladhatnak.

| A porszívóval szemben támasztott követelmények |             |                               |
|------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|
| Tömlő javasolt névleges átmérője               | mm          | <b>35</b>                     |
| Szükséges vákuum <sup>A)</sup>                 | mbar<br>hPa | ≥ <b>230</b><br>≥ <b>230</b>  |
| Szükséges áramlási sebesség <sup>A)</sup>      | l/s<br>m³/h | ≥ <b>36</b><br>≥ <b>129,6</b> |
| Ajánlott szűrőhatékonyság                      |             | M porosztály <sup>B)</sup>    |

A) Teljesítményérték az elektromos kéziszerszám porszívó-csatlakozásánál

B) IEC/EN 60335-2-69 szerint

Vegye figyelembe a porszívó használati útmutatóját. Szakítsa meg a munkát, ha a szívóteljesítmény csökken, és szüntesse meg az okot.

### Forgácskivető (lásd a B ábrát)

A **(4)** forgácskivetőt szabadon el lehet fordítani.

A **(4)** forgácskivetőhöz egy 35 mm átmérőjű elszívó tömlőt vagy egy **(29)** por-/forgácsdobozt lehet csatlakoztatni.

A **(4)** forgácskivetőhöz egy nyomógombos elszívó tömlőt is lehet csatlakoztatni. Ehhez forgassa el a forgácskivetőt az óramutató járásával ellenkező irányba és húzza ki az adaptert. A reteszeléshez forgassa el a forgácskivetőt az óramutató járásával megegyező irányba. Dugja bele a nyomógombos elszívó tömlőt a forgácskivetőbe, amíg az elszívó tömlő hallhatóan bepatyan a reteszelési helyzetbe.

Az optimális elszívás biztosítására a **(4)** forgácskivetőt rendszeresen meg kell tisztítani.

### Saját porelszívás (lásd B ábra)

Helyezze be a por-/forgácsgyűjtő dobozt **(29)** szilárdan a forgácskidobóba **(4)**.

A hatékonyság fenntartása érdekében időben ürítse ki a por-/forgácsgyűjtő dobozt **(29)**.

A por-/forgácsgyűjtő doboz **(29)** kiürítéséhez húzza le azt a forgácskidobóról **(4)**.

Tisztítsa meg a por-/forgácsdoboz **(29)** csatlakozócsonkját.

## Külső porszívás

Kapcsolja össze a **(30)** elszívó tömlőt egy porszívóval (tartozék). A különböző porszívókhoz való csatlakoztatás áttekintése ezen útmutató végén található.

A porszívónak alkalmasnak kell lennie a megmunkálásra kerülő anyagból keletkező por elszívására.

Az egészségre különösen ártalmas, rákkeltő hatású vagy száraz porok elszívásához egy speciálisan erre a célra gyártott porszívót kell használni.

## Az akasztóhorog felszerelése (lásd a F–G ábrát)

Nyomja oldalirányban össze, majd vegye le a **(21)** burkolatot. Szerelje fel és két csavarral rögzítse a **(32)** akasztóhorogot. 1,8–2 Nm nyomatékkal húzza meg szorosra a csavarokat. A **(32)** akasztóhorogot el lehet fordítani.

## Üzemeltetés

► **Minden elektromos kéziszerszámon végzett munka előtt (pl. karbantartás, szerszámcseré stb.) vegye ki az akkumulátort az elektromos kéziszerszámból.** Ellenkező esetben a be-/kikapcsoló véletlen megérintésekor bekapcsolódó készülék sérüléseket okozhat.

## Üzem módok

### A vágási mélység beállítása (lásd a C ábrát)

► **A vágási mélységet a munkadarab vastagságának megfelelően kell beállítani.** A munkadarab alatt egy teljes fogmagasságnál kisebb résznek kell láthatónak lennie.

Lazítsa ki a **(19)** szorítókart. Egy kisebb vágási mélységhez húzza el a fűrészt messzebb a **(8)** alaplaptól, nagyobb vágási mélységhez nyomja jobban hozzá a fűrészt a **(8)** alaplaphoz. Állítsa be a vágási mélység skálán a kívánt méretet. Húzza meg ismét szorosra a **(19)** szorító kart.


### A sarkalószög beállítása

Az elektromos kéziszerszámot a legcélszerűbb a **(6)** védőbúrra frontoldalára fektetni.


Oldja ki a **(17)** sarkalószög előválasztó kart. Fordítsa oldalra a fűrészt. Állítsa be a **(14)** skálán a kívánt méretet. Ismét húzza meg szorosra a **(17)** sarkalószög előválasztó kart.

**Megjegyzés:** Sarokvágások esetén a tényleges vágási mélység kisebb, mint a **(5)** vágási mélység skálán kijelzett érték.

### Vágás jelölések

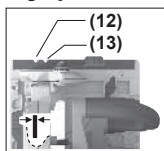

A 0°-os vágási jelölés **(12)** a fűrészlap helyzetét mutatja a derékszögű vágásokhoz. A 45°-os vágási jelölés **(13)** a fűrészlap helyzetét mutatja a 45°-os vágásokhoz.

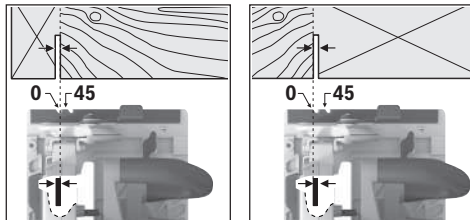

A vágási jelölés bal szélét használja vezetőként a vágás elvégzéséhez, ahogy az ábrán látható. Ebben az esetben a hulladékdarab a jobb oldalon van. A legcélszerűbb egy próbavágást végrehajtani.

## Üzembe helyezés

### Be- és kikapcsolás

Az elektromos kéziszerszám **üzembevételéhez** először működtesse a **(1)** bekapcsolás reteszelt, majd nyomja be és tartsa benyomva a **(2)** be-/kikapcsolót.

Az elektromos kéziszerszám **kikapcsolásához** eressze el a **(2)** be-/kikapcsolót.

**Figyelem:** A **(2)** be-/kikapcsolót biztonsági megfontolásból nem lehet tartós üzemhez bekapcsolt állapotban reteszelni, hanem az üzemeltetés közben végig benyomva kell tartani.

### Mély kisülés elleni védelem

A lithium-ionos-akkumulátort az „Electronic Cell Protection (ECP)” védi a túl erős kisülés ellen. Ha az akkumulátor kimerült, az elektromos kéziszerszámot egy védőkapcsoló kikapcsolja: Ekkor a betétszám nem mozog tovább.

## Munkavégzési tanácsok

► **Minden elektromos kéziszerszámon végzett munka előtt (pl. karbantartás, szerszámcseré stb.) vegye ki az akkumulátort az elektromos kéziszerszámból.** Ellenkező esetben a be-/kikapcsoló véletlen megérintésekor bekapcsolódó készülék sérüléseket okozhat.

A vágási szélesség az alkalmazásra kerülő fűrészlaptól függően különböző lehet.

Óvja meg a fűrészlapokat a lökésektől és ütésektől.

A jó vágásminőség eléréséhez egyenletesen és enyhén tolva vezesse az elektromos kéziszerszámot a vágásirányba. A túl erős előtolás jelentősen csökkenti a betétszerszámok élettartamát, és károsíthatja az elektromos kéziszerszámot.

Mindig egyenletes előtolással dolgozzon, és ügyeljen arra, hogy a fűrészlap fordulatszáma állandó maradjon. Kerülje az előtolás növelését (pl. nedves fa, nyomáskezelt faanyag vagy ágfá megmunkálásakor) és az ezzel járó fordulatszám-csökkenést, hogy elkerülje a fűrészlap fogainak túlmelegedését.

A vágási teljesítmény és a vágásminőség lényeges mértékben függ a fűrészlapok állapotától és a fogaik alakjától. Ezért csak éles és a megmunkálásra kerülő anyagnak megfelelő fűrészlapokat használjon.

A fűrészelés megkezdésekor vagy folytatásakor a fűrészlapot a fűrészréssben középre kell állítani, és ügyelni kell arra, hogy

a fűrészfogak ne akadjanak bele a munkadarabba. Így megakadályozhatja a visszarúgást vagy a fűrészlap kimozdulását a munkadarabból.

### Fa fűrészelése

A fűrészlap helyes kiválasztásához a fa fajtáját, minőségét és azt kell figyelembe venni, hogy hossz- vagy keresztirányú vágásokra van-e szükség.

Fenyőfában végzett szállírányban történő vágás esetén hosszú, spirális alakú forgács keletkezik.

A bükkfa- és tölgyfapor az egészségre különösen ártalmas, ezért ilyen anyagok megmunkálásakor csak porelszívással dolgozzon.

### Fűrészelés párhuzamvezetővel (lásd a D ábrát)

A (10) párhuzamvezető lehetővé teszi a munkadarab éle mentén végrehajtott precíz vágásokat, valamint azonos méretű sávok levágását.

Dugja keresztül a (10) párhuzamvezető vezetőrúdját a (8) alaplap megvezetésén. Rögzítse a (10) párhuzamvezetőt a (15) szárnyascsavarral.

### Fűrészelés segédütközővel (lásd a E ábrát)

Nagyobb munkadarabok megmunkálásához vagy egyenes élek vágásához segédütközőként egy deszkát vagy egy lécezt lehet a munkadarabhoz erősíteni, majd a körfűrész az alaplapjával végig lehet vezetni a segédütköző mentén.

## Karbantartás és szerviz

### Karbantartás és tisztítás

- ▶ **Minden elektromos kéziszerszámon végzett munka előtt (pl. karbantartás, szerszámcseré stb.) vegye ki az akkumulátort az elektromos kéziszerszámból.** Ellenkező esetben a be-/kikapcsoló véletlen megérintésekor bekapcsolódó készülék sérüléseket okozhat.
- ▶ **Tartsa mindig tisztán az elektromos kéziszerszámot és annak szellőzőnyílásait, hogy jól és biztonságosan dolgozhasson.**

A lengő védőburkolatnak mindig szabadon kell mozognia és magától be kell záródnia. Ezért a lengő védőburkolat körülötti területet mindig tisztán kell tartani. A port és a forgácsokat egy ecsettel távolítsa el.

A bevonatlan fűrészlapoknál előfordul, hogy azok egy vékony réteg savmentes olajjal vannak védve a korrózió ellen. A fűrészelés megkezdése előtt távolítsa el ezt az olajréteget, mert a fa ellenkező esetben foltos lesz.

A fűrészlaphoz tapadó gyanta- vagy ragasztómaradékok befolyással vannak a vágás minőségére. Ezért a fűrészlapokat használat után azonnal tisztítsa meg.

### Vevőszolgálat és alkalmazási tanácsadás

#### Magyarország

Tel.: +36 1 879 8502

A szervizcímekre és a garanciális feltételekre mutató hivatkozást az utolsó oldalon találja.

Ha kérdései vannak vagy pótalkatrészeket szeretne rendelni, okvetlenül adja meg a termék típustábláján található 10-jegyű cikkszámot.

### Eltávolítás


Az elektromos kéziszerszámokat, az akkumulátorokat, a tartozékokat és a csomagolást a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újrafelhasználásra előkészíteni.



Ne dobja ki az elektromos kéziszerszámokat és az akkumulátorokat/elemeket a háztartási szeméttbe!

### Csak az EU-tagországok számára:

A már nem használható elektromos és elektronikus készülékeket és a használt akkumulátorokat/elemeket külön kell gyűjteni és környezetbarát módon kell ártalmatlanítani. Használja az erre szolgáló gyűjtőrendszereket. A helytelen ártalmatlanítás káros lehet a környezetre és az egészségre a benne lévő veszélyes anyagok miatt.

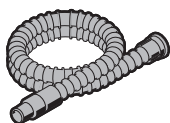

Ø 28 mm:  
2 608 000 772 (3.2 m)




GAS 18V-12 MC



Ø 28 mm:  
2 608 000 885 (4 m)



GAS 12-40 MA

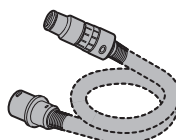

Ø 22 mm:  
2 608 000 567 (5 m)  
Ø 35 mm:  
2 608 000 565 (5 m)




GAS 35 M AFC




GAS 55 M AFC




Ø 22 mm:  
2 608 000 568 (5 m)  
Ø 35 mm:  
2 608 000 566 (5 m)

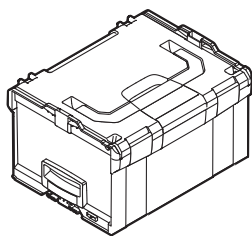

1 600 A01 2G2  
(L-BOXX 238)

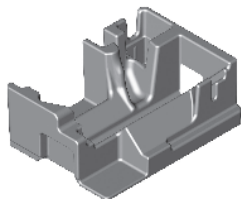

1 600 A01 S9X

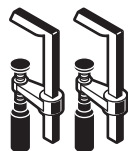


1 607 960 008  
1 600 A00 1F8



2 608 000 696



2 608 000 751

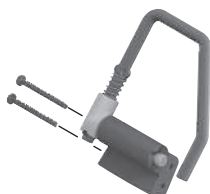


2 608 000 750



Expert ♦ ♦ ♦ ♦




expert  Wood

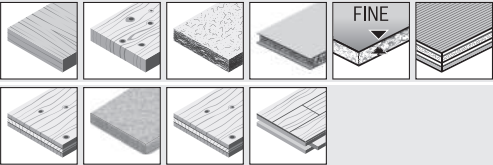

expert  LaminatedPanel




expert  FiberCement



Standard ♦ ♦ ♦



standard  Wood

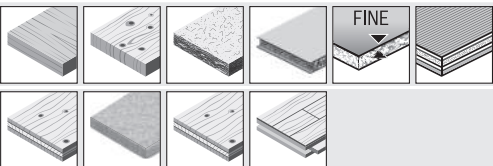

# Legal Information and Licenses

## Copyright © 2012–2020 STMicroelectronics

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of STMicroelectronics nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

## Copyright © 2009–2020 ARM LIMITED

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of ARM nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

## Warranty Disclaimer

This product contains Open Source Software components which underly Open Source Software Licenses. Please note that Open Source Licenses contain disclaimer clauses. The text of the Open Source Licenses that apply are included in this manual under "Legal Information and Licenses".



Servicekontakte  
Service Contacts  
Contacts de Service  
Contactos de Servicio  
Контакты сервисных центров



<https://www.bosch-pt.com/serviceaddresses>

Garantiebedingungen  
Guarantee Conditions  
Conditions de Garantie  
Condiciones de Garantía  
Условия гарантии



<https://www.bosch-pt.com/guarantee/202601>